

Alarme de braço do ATC fora de posição.

Problema:

Alarme de braço do ATC fora de posição. O alarme ocorre mesmo com todas as condições do ATC OK.

Led “ATC HP” desligado

Causa:

Pino de extração da ferramenta do magazine fora de posição. Falta de sinal do cilindro de extração recuado.

O pino fica localizado próximo a porta do magazine e este é acionado pelo pedal para retirar a ferramenta.

Ação:

Acionar o pedal de extração de ferramenta do magazine diversas vezes com a porta aberta para acionar o sensor do cilindro.

Acompanhar o led ATC HP no painel se o mesmo liga. Caso não acenda será necessário jumpear o sinal do sensor ou desmontar as carenagens para acessar o mesmo.

OS do GDM para referência: 115004